 


Eigengebrek Schade

Voorbeelden 1-2-3-4




Assurantiebedrijf Klomp B.V.
Onafhankelijke specialisten Bootverzekering


Voorbeeld 1 Eigengebrek Schade

De motor is uitgevallen doordat cilinder 6 niet meer functioneerde. Deze raakte buiten werking doordat de verstuivernaald was opengescheurd.

Het openscheuren is plotseling opgetreden maar is vermoedelijk voorafgegaan aan een langduriger proces van geleidelijke verzwakking (normale vermoeiing en overmatige aantasting door pitting).

De combinatie van de verzwakte verstuivernaald en mogelijk extreem opgelopen drukken door een verstopping van een van de verstuivergaatjes heeft meest waarschijnlijk geleid tot het uiteindelijk openscheuren van de verstuivernaald.

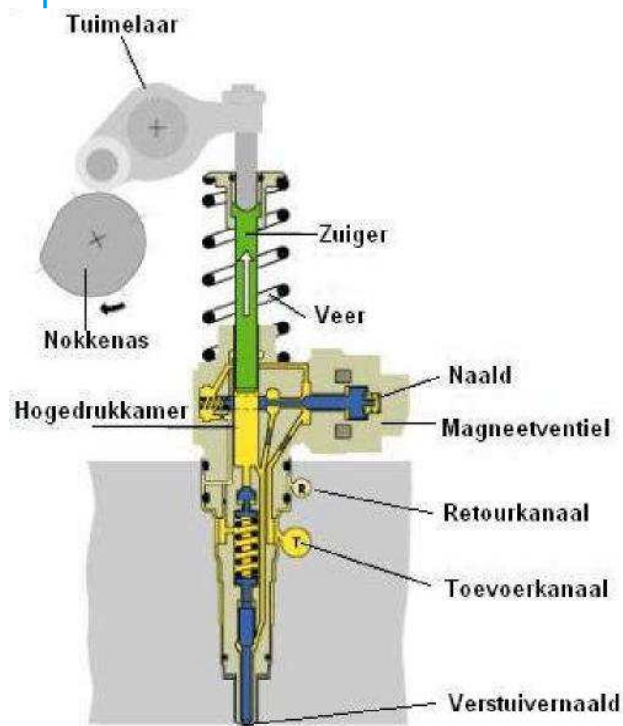

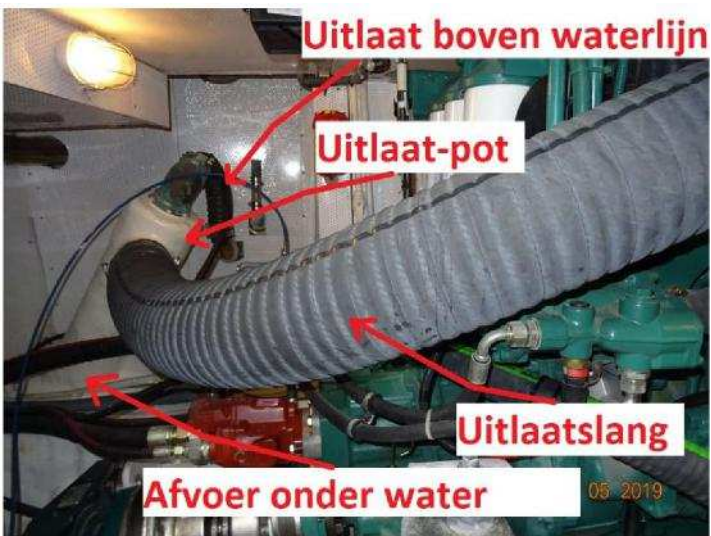

Voorbeeld 2 Eigengebrek Schade

De schade is ontstaan doordat de generator op zijn rotor was vastgeslagen, waardoor de aan de generator gekoppelde dieselmotor tot acute stilstand is gekomen. Door het vastslaan van de rotor en de sluiting die daardoor moet zijn ontstaan moeten de elektrische componenten van de generator als verloren worden beschouwd. Door de acute stilstand zijn de bouten van het vliegwiel van de dieselmotor losgebroken van de generator, met een impact op inwendige delen en vastslaan van de inlaatklep van de voorste cilinder tot gevolg.

Conclusie:

De schade is het gevolg van een eigen gebrek in het elektrische deel van de generator-set, met schade aan generator en de aangehangen dieselmotor tot gevolg.





Voorbeeld 3 Eigengebrek Schade

De schade aan de keerkoppeling is veroorzaakt door het langdurig on-gesmeerd draaien ervan. De smering viel weg doordat de afdekkap van de spiraal in de drukmeter was losgekomen. De olie uit de keerkoppeling werd via deze spiraal onder hoge druk uitgeperst. Het loskomen van de afdekkap is naar onze mening te beschouwen als eigen gebrek van de meter.



Voorbeeld 4 Eigengebrek Schade

Het betreft hier een afgebroken inlaat klep waardoor deze in de cilinder is gekomen met alle gevolgen van dien. Zuiger is geheel weggebroken. Te zien is dat slechts 1 klepsteel is afgebroken.

